

**Betriebsanleitung
Messumformer für Phasenwinkel oder
Leistungsfaktor SINEAX G536**

**Mode d'emploi
Convertisseur de mesure pour l'angle de phase
ou facteur de puissance SINEAX G536**

**Operating Instructions
Transducer for phase angle or power factor
SINEAX G536**



G536 Bdfe

130 865-08
PM1000981 000 05

04.20

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen/Switzerland
Telefon +41 56 618 21 11
Telefax +41 56 618 21 21
info@cbmag.com
www.camillebauer.com

 **CAMILLE BAUER**

Betriebsanleitung	
Messumformer für Phasenwinkel oder Leistungsfaktor	
SINEAX G536.....	3
Mode d'emploi	
Convertisseur de mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance	
SINEAX G536.....	7
Operating Instructions	
Transducer for phase angle or power factor	
SINEAX G536.....	11

Betriebsanleitung

Messumformer für Phasenwinkel oder Leistungsfaktor SINEAX G536

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!

Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann	3
2. Kurzbeschreibung	3
3. Technische Daten.....	3
4. Befestigung	4
5. Elektrische Anschlüsse	4
6. Inbetriebnahme und Wartung.....	6
7. Demontage-Hinweis.....	6
8. Mass-Skizze.....	6
9. Anwendungen	6
10. Gerätezulassungen	6

1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

4. Befestigung

5. Elektrische Anschlüsse

enthaltenden Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!

2. Kurzbeschreibung

Der Umformer SINEAX G536 misst den Phasenwinkel oder Leistungsfaktor zwischen Strom und Spannung eines Einphasennetzes oder eines symmetrisch belasteten Dreiphasennetzes.

Als Ausgangssignal steht ein **eingeprägtes** Gleichstrom- oder **aufgeprägtes** Gleichspannungssignal zur Verfügung, das sich proportional zum Phasenwinkel φ bzw. Leistungsfaktor $\cos\varphi$ zwischen den Messgrößen Strom und Spannung verhält.

3. Technische Daten

Messeingang →

Messgröße: Phasenwinkel oder Leistungsfaktor

Messbereich: Innerhalb – 180 - 0 - + 180 °el oder
–1-ind-0-cap-1-ind-0-cap- –1
eindeutige Anzeige jedoch nur bis
–170-0- +170 °el

Mess-Spanne ≥ 20 °el

Nennfrequenz: 16 bis 400 Hz (min. 40 Hz bei Hilfsenergie ab Messeingang)

Eingangs-nennspannung: 10 bis 690 V (min. 24 V, max. 230V, je nach eingebautem Netzteil, bei Hilfsenergie ab Messeingang)

Eingangsnennstrom: 0,5 bis 6,0 A

Messausgang →

Gleichstrom: 0 - 1 bis 0 - 20 mA
1 - 5 bis 4 - 20 mA
 ± 1 bis ± 20 mA

Bürdenspannung: – 12 V / 15 V

Aussenwiderstand: R_{ext} max. $[k\Omega] \leq \frac{15}{I_{AN} [mA]}$
resp. $\leq \frac{-12}{I_{AN} [mA]}$

I_{AN} = Ausgangsstromendwert

Gleichspannung: 0 - 1 bis 0 - 10 V
0,2 - 1 bis 2 - 10 V
 ± 1 bis ± 10 V

Belastbarkeit: Max. 4 mA

Hilfsenergie →

DC-, AC-Netzteil (DC oder 50/60 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
85 - 230 V DC / AC	DC – 15 bis + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Leistungsaufnahme: 3 VA

Optionen

Anschluss auf

Niederspannungsseite: 24 V AC oder 24 - 60 V DC,
siehe Bild 4

Hilfsenergie ab Messeingang (self powered): 24 - 60 V AC oder 85 - 230 V AC,
siehe Bild 3

⚠ Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck	Eingangs -spannungsbereich = interner Hilfsenergie-Bereich	Toleranz	Hilfsenergie-Anschluss
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Intern ab Messeingang
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Genauigkeitsangaben (nach EN 60 688)

Bezugswert: Ausgangsspanne
Grundgenauigkeit: Klasse 0,5

Sicherheit

Verschmutzungsgrad: 2

Überspannungskategorie: III

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C

Lagerungstemperatur: -40 bis +70 °C

Relative Feuchte: ≤ 75%, keine Betauung

Betriebshöhe: 2000 m max.

Nur in Innenräumen zu verwenden

4. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX G536 erfolgt auf einer Hutschiene.



Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «**Umgebungsbedingungen**», Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Es ist zu beachten, ...

... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX G536 übereinstimmen (- Messeingang, → Messausgang und → Hilfsenergie, siehe Bild 5)!

... dass der Widerstand im Ausgangstromkreis bei Stromausgang den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Ausgangstromendwert)

nicht **überschreitet**, und bei Spannungsausgang den Wert

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Ausgangsspannungsendwert)

nicht **unterschreitet**!

... dass die Messausgangsleitungen als verdrillte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 1).

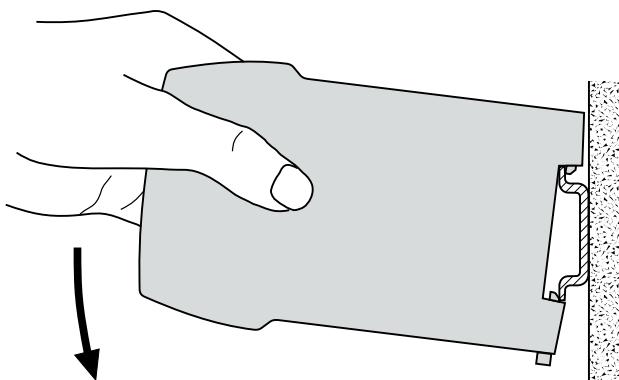


Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.


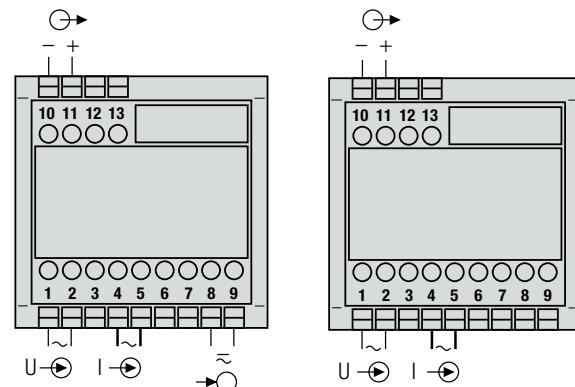


Bild 2. Hilfsenergie-Anschluss an Klemmen 8 und 9.

Bild 3. Hilfsenergie intern ab Messeingang, Hilfsenergie-Anschluss entfällt.

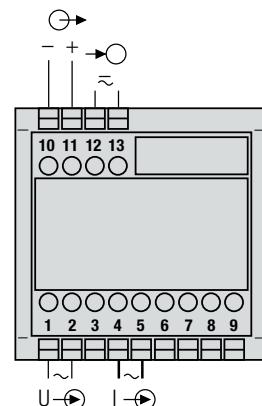

→ = Messeingang
→ = Messausgang
→○ = Hilfsenergie

Bild 4. Hilfsenergie-Anschluss auf Niederspannungsseite an Klemmen 12 und 13.

5. Elektrische Anschlüsse











Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.




Unbedingt sicherstellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!

Drohende Gefahr durch hohe Eingangsspannung oder hohe Hilfsenergiespannung!

Möglicherweise drohende Gefahr durch offenen externen Stromwandler!

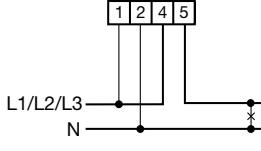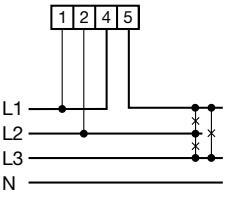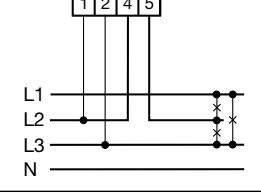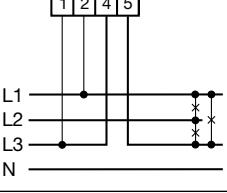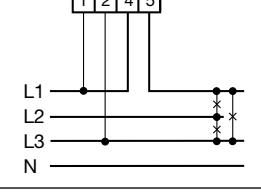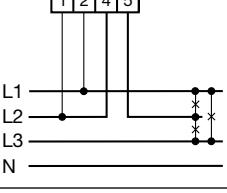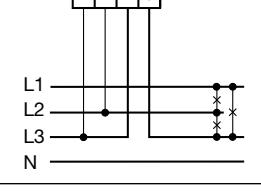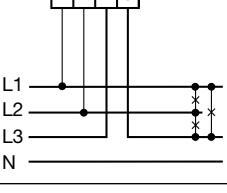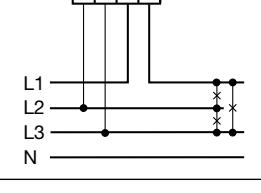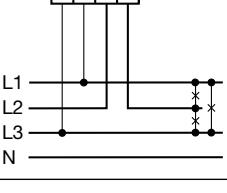Messeingänge			
Messaufgabe/Anwendung	Klemmenbelegung	Messaufgabe/Anwendung	Klemmenbelegung
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Einphasen- Wechselstromnetz		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L2 I: L1	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L3 I: L2		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L1 I: L3	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L3 I: L1		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L1 I: L2	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L2 I: L3		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L1 & L2 I: L3	
Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L2 & L3 I: L1		Phasenwinkel- oder Leistungsfaktormessung im Drei- oder Vierleiter- Drehstromnetz gleichbelastet U: L3 & L1 I: L2	

Messausgang 
Ausgangssignal

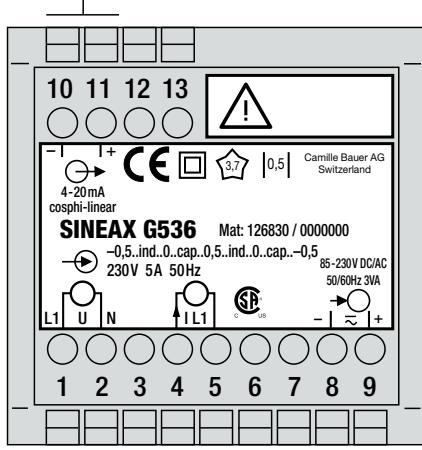

Messeingang 

Messbereich

Messgrösse

Hilfsenergie 

Symbol	Bedeutung
	Doppelte Isolierung, Gerät der Schutzklasse 2
	Prüfspannung der Isolation nach IEC60051: AC 3,7 kV
	Klassenzeichen nach EN60688: Fehlertoleranz 0,5% der Spanne
	CE-Konformitätszeichen. Das Gerät erfüllt die Bedingungen der zutreffenden EG-Richtlinien.
	CSA geprüft für USA und Kanada file-nr. 204767
	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
	Allgemeines Symbol: Eingang
	Allgemeines Symbol: Ausgang
	Allgemeines Symbol: Hilfsenergie-Versorgung
CAT III	Messkategorie CAT III für Strom- und Spannungs-eingänge

Bild 5. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

6. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingang einschalten. Es besteht die Möglichkeit, während des Betriebes die Ausgangsleitung zu unterbrechen und ein Kontrollgerät anzuschliessen, z.B. für eine Funktionsprüfung.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

7. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 6 von Tragschiene abnehmen.

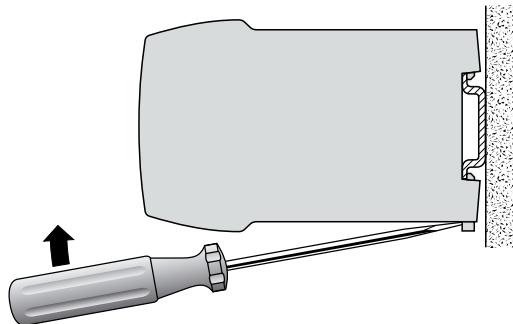


Bild 6

8. Mass-Skizze

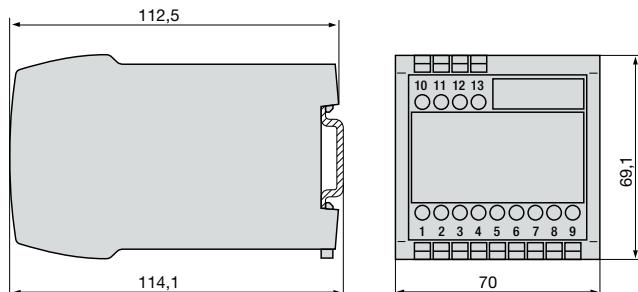


Bild 7. Gehäuse P13/70 auf Hutschiene (35x15 mm oder 35x7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

9. Anwendungen

Stromanschluss in Phase	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Spannungsanschluss zwischen:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Vektordiagramme						

Stromanschluss in Phase	L3	L1	L2	L
Spannungsanschluss zwischen:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N
Vektordiagramme				

10. Gerätezulassungen

Maritime Ausführung
(vormals GL, Germanischer Lloyd)
GL-Zertifikat Nr.: 12 261-98 HH



CSA geprüft für USA und Kanada
file-nr. 204767

Mode d'emploi

Convertisseur de mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance

SINEAX G536

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

Sommaire

1. A lire en premier, ensuite	7
2. Description brève	7
3. Caractéristiques techniques	7
4. Fixation.....	8
5. Raccordements électriques	8
6. Mise en service et entretien	10
7. Instructions pour le démontage	10
8. Croquis d'encombrement	10
9. Recommandations pratiques.....	10
10. Admission d'appareils.....	10

1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

4. Fixation

5. Raccordements électriques

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques de réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie!

2. Description brève

Le convertisseur de mesure SINEAX G536 détermine l'angle de phase ou le facteur de puissance entre un courant et une tension d'un réseau sinusoïdal monophasé ou triphasé à charge équilibrée.

Le signal de sortie est un courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à l'angle de phase φ ou facteur de puissance $\cos\varphi$ entre le courant et la tension de mesure.

3. Caractéristiques techniques

Entrée de mesure →

Grandeur mesurée: Angle de phase ou facteur de puissance

Etendue de mesure: Dans $-180 - 0 - +180$ °el ou $-1\text{-ind-0-cap-1-ind-0-cap-2}$ mais indication claire seulement à $-170-0-+170$ °el
Plage de mesure ≥ 20 °el

Fréquence nominale: 16 à 400 Hz (min. 40 Hz avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

Tension nom. d'entrée: 10 à 690 V (min. 24 V, max. 230 V, selon bloc d'alimentation incorporé, avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

Courant nom. d'entrée: 0,5 à 6,0 A

Sortie de mesure →

Courant continu: 0 - 1 à 0 - 20 mA
1 - 5 à 4 - 20 mA
 $\pm 1 \text{ à } \pm 20$ mA

Tension de charge: -12 V / 15 V

Résistance extérieure: R_{ext} max. $[k\Omega] \leq \frac{15}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$
resp. $\leq \frac{-12}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$
 I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie

Tension continue: 0 - 1 à 0 - 10 V
0,2 - 1 à 2 - 10 V
 $\pm 1 \text{ à } \pm 10$ V

Charge: Max. 4 mA

Alimentation auxiliaire →

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 50/60 Hz)

Tensions nominales	Tolérances
85 - 230 V CC / CA	CC - 15 à + 33%
24 - 60 V CC / CA	CA $\pm 15\%$

Consommation: 3 VA

Options

Connexion à basse tension: 24 V CA ou 24 - 60 V CC, voir Fig. 4

Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure (self powered): 24 - 60 V CA ou 85 - 230 V CA, voir Fig. 3

⚠ Respecter la tension d'entrée max. et min.!

Inscription de la plaquette signalétique	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alimentation auxiliaire interne	Tolérance	Connexion de l'alimentation auxiliaire
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA	$\pm 15\%$	Interne de l'entrée de mesure
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V CA		

Précision (selon EN 60 688)

Valeur de référence: Plage de la sortie
Précision de base: Classe 0,5

Sécurité

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

Ambiance extérieure

Température de fonctionnement: - 10 à + 55 °C

Température de stockage: - 40 à + 70 °C

Humidité relative: ≤ 75%, sans condensation

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

4. Fixation

Les SINEAX G536 peuvent être montés sur des rails «à chapeau».



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «**Ambiance extérieure**» du chapitre «3. Caractéristiques techniques»!

Encliquer le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).

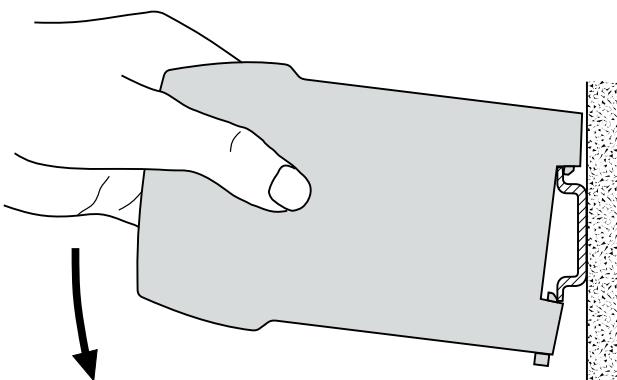


Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 × 15 ou 35 × 7,5 mm.

5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaque signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

Danger imminent par tension de mesure ou par tension d'alimentation auxiliaire qui peuvent être élevées!

Avant d'ouvrir le secondaire du transformateur de mesure du courant, prendre les précautions nécessaires pour éviter tous les dangers possibles!

Veuillez en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaque signalétique de SINEAX G536 (- ↗ entrée de mesure, ↘ sortie de mesure et → ○ alimentation auxiliaire, voir Fig. 5)!

... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la sortie de courant

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = Valeur finale du courant de sortie)

et ne soit pas **surpassée par le bas** pour la sortie de tension

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = Valeur finale de la tension de sortie)!

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!

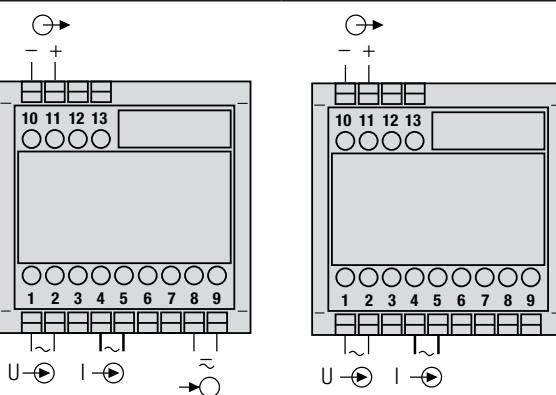


Fig. 2. Alimentation auxiliaire sur bornes 8 et 9.


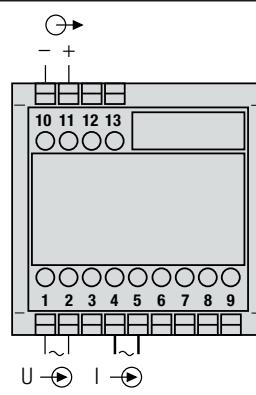


Fig. 3. Alimenté interne par l'entrée de mesure, alimentation auxiliaire pas nécessaire.

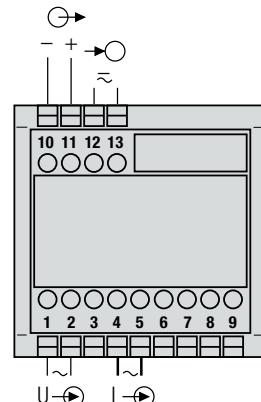


$\rightarrow \circlearrowleft$ = Entrée de mesure
 $\circlearrowright \rightarrow$ = Sortie de mesure
 $\rightarrow \circlearrowright$ = Alimentation auxiliaire

Fig. 4. Alimentation auxiliaire sur côté basse tension sur bornes 12 et 13.

Entrées de mesure			
Application / mesure de	Disposition des bornes	Application / mesure de	Disposition des bornes
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant alternatif monophasé		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L2 I: L1	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L3 I: L2		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L1 I: L3	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L3 I: L1		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L1 I: L2	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L2 I: L3		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L1 & L2 I: L3	
Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L2 & L3 I: L1		Mesure pour l'angle de phase ou facteur de puissance courant triphasé à 3 ou 4 fils à charges équilibrées U: L3 & L1 I: L2	

Sortie

Signal de sortie

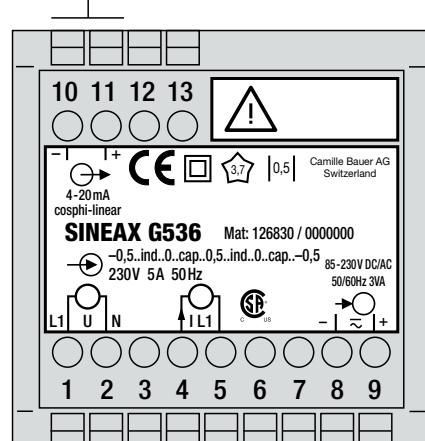

Entrée

Etendue de mesure

Grandeur à mesurer

Alimentation auxiliaire

Symbol	Signification
	Double isolation, appareil de classe de protection 2
	Tension d'essai d'isolation selon IEC60051: CA 3,7 kV
	Classe icône selon la norme EN60688: Limite d'erreur de 0,5% de l'échelle
	Marquage CE de conformité: l'appareil répond aux exigences des directives CE applicables
	CSA examiné pour les USA et le Canada file-nr. 204767
	Attention: Avertit l'utilisateur d'un danger. Attention, voir la documentation!
	Symbole général: Entrée
	Symbole général: Sortie
	Symbole général: Energie auxiliaire
CAT III	Catégorie de mesure CAT III pour entrée de courant et de tension

Fig. 5. Déclaration pour la plaque signalétique.

6. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure. Il est possible d'interrompre le circuit de sortie pendant le fonctionnement pour brancher par exemple un appareil de contrôle.

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

7. Instructions pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig. 6.

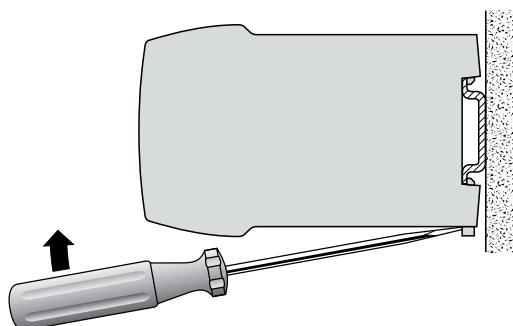


Fig. 6

8. Croquis d'encombrement

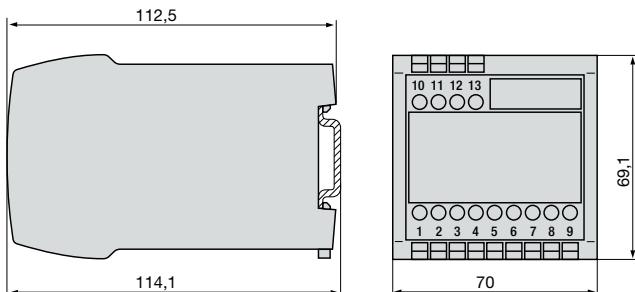


Fig. 7. Boîtier type P13/70 encliqueté sur rail «à chapeau» (35×15 mm ou 35×7,5 mm, selon EN 50 022).

9. Recommandations pratiques

Circuit d'intensité dans phase:	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Circuit de tension entre phases:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Diagramme vectoriel						
Circuit d'intensité dans phase:	L3	L1	L2	L		
Circuit de tension entre phases:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N		
Diagramme vectoriel						

10. Admission d'appareils

Version maritime (anciennement GL, Germanischer Lloyd)
GL Type du certificat d'approbation:
12 261-98 HH



CSA examiné pour les USA et le Canada
file-nr. 204767

FCC consentement et Canadian DOC déclaration

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.

Operating Instructions

Transducer for phase angle or power factor SINEAX G536

Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions:



The instruments must only be disposed of in the correct way!

Contents

1. Read first and then.....	11
2. Brief description.....	11
3. Technical data	11
4. Mounting	12
5. Electrical connections.....	12
6. Commissioning and maintenance.....	14
7. Releasing the transducer	14
8. Dimensional drawing.....	14
9. Application notes	14
10. Instruments admissions	14

1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections

4. Mounting

5. Electrical connections

are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.

Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty!

2. Brief description

The transducer SINEAX G536 measures the phase angle or power factor between current and voltage of a single or 3 phase balanced network having a sine wave form.

The output signal, in the form of a **load independent** DC current or voltage, is proportional to the phase angle φ resp. power factor $\cos\varphi$ between the 2 measured quantities current and voltage.

3. Technical data

Measuring input →

Measured quantity: Phase angle or power factor

Measuring range: Within – 180 - 0 - + 180 °el or
–1-ind-0-cap-1-ind-0-cap- –1
but clear indication only to
–170-0- +170 °el
measuring span ≥ 20 °el

Nominal frequency: 16 to 400 Hz (min. 40 Hz with power supply from measuring input)

Nominal input voltage: 10 to 690 V (min. 24 V, max. 230 V, acc. to build-in power pack, with power supply from measuring input)

Nominal input current: 0.5 to 6.0 A

Measuring output →

DC current: 0 - 1 to 0 - 20 mA
1 - 5 to 4 - 20 mA
 ± 1 to ± 20 mA

Burden voltage: – 12 V / 15 V

External resistance: R_{ext} max. $[k\Omega] \leq \frac{15\text{ V}}{I_{AN} [\text{mA}]}$
resp. $\leq \frac{-12\text{ V}}{-I_{AN} [\text{mA}]}$

I_{AN} = Full output value
DC voltage: 0 - 1 to 0 - 10 V
0.2 - 1 to 2 - 10 V
 ± 1 to ± 10 V

Load capacity: Max. 4 mA

Power supply →

AC/DC power pack (DC or 50/60 Hz)

Rated voltage	Tolerance
85 - 230 V DC / AC	DC – 15 to + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Power consumption: 3 VA

Options

Connected to the low tension terminal side: 24 V AC or 24 - 60 V DC,
see Fig. 4

Power supply from measuring input
(self powered): 24 - 60 V AC or 85 - 230 V AC,
see Fig. 3

⚠ Please note the max. and min. measuring input voltage!

Type label inscription	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Internal measuring input
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

Accuracy (acc. to IEC 688)

Reference value: Output span
Basic accuracy: Class 0.5

Safety

Pollution degree: 2
Installation category: III

Environmental conditions

Operating temperature: -10 to +55 °C
Storage temperature: -40 to +70 °C
Relative humidity: ≤ 75%, no dew
Altitude: 2000 m max.

Indoor use statement

4. Mounting

The SINEAX G536 can be mounted on a top-hat rail.



Note “**Environmental conditions**” in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).

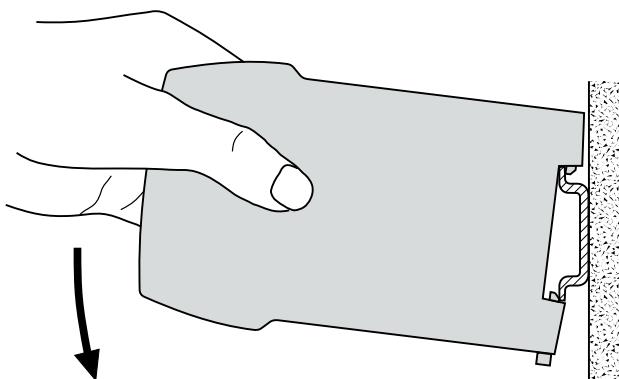


Fig. 1. Mounting onto top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

5. Electrical connections

Connect the electric conductors acc. to the instructions on type label.



Make sure that all input cables are not live (potential-free) when making the connections!

Impending danger by high input voltage or high power supply voltage!

Be aware of danger by open circuit current transformer!

Also note that, ...

... the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the SINEAX G536 (→ measuring input, → measuring output and → power supply, see Fig. 5)!

... the resistance in the output circuit may not **over-range** the current output value

$$R_{\text{ext}} \text{ max. } [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

(I_{AN} = current output value)
and not **underrange** the voltage output value

$$R_{\text{ext}} \text{ min. } [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

(U_{AN} = voltage output value)!

... the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!

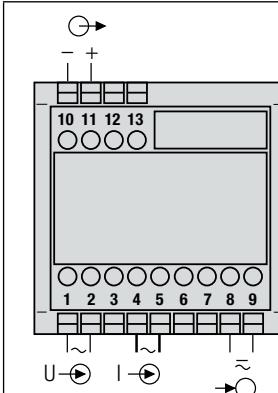


Fig. 2. Power supply to terminals 8 and 9.












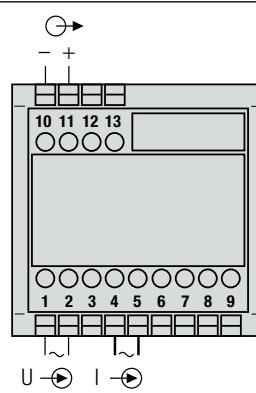



Fig. 3. Power supply internal from measuring input, power supply not required.

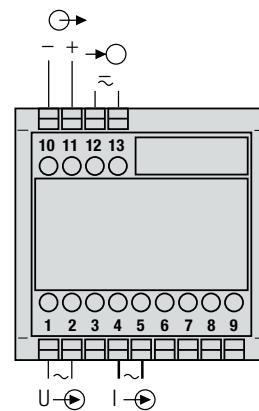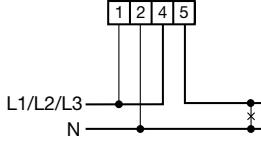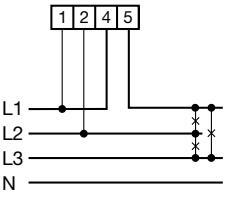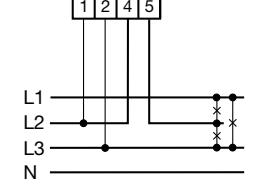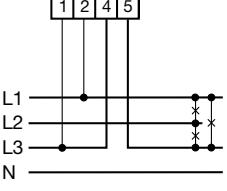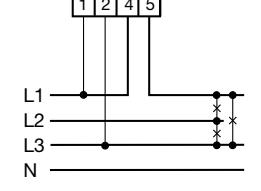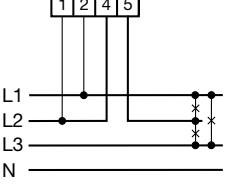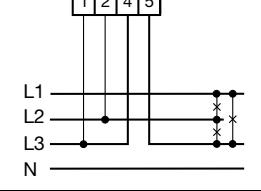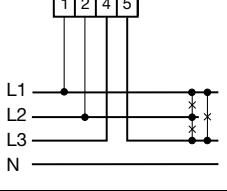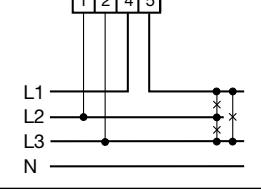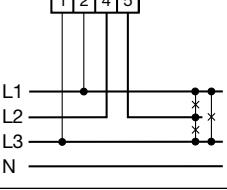

= Measuring input
 = Measuring output
 = Power supply

Fig. 4. Power supply connected to the low tension to terminals 12 and 13.

Measuring inputs			
Application	Terminal allocation	Application	Terminal allocation
Phase angle or power factor measurement single phase AC current		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L2 I: L1	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L3 I: L2		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L1 I: L3	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L3 I: L1		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L1 I: L2	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L2 I: L3		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L1 & L2 I: L3	
Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L2 & L3 I: L1		Phase angle or power factor measurement 3- or 4-wire 3-phase balanced load U: L3 & L1 I: L2	

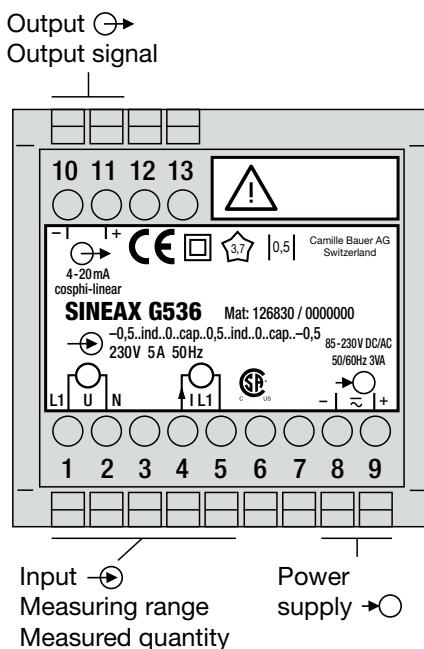

Symbol	Meaning
	Double insulation, device of protection class 2
	Test voltage of insulation according to IEC60051: AC 3.7 kV
	Class icon to the EN60688: error limit 0.5% of span
	CE conformity mark. The device fulfills the requirements of the applicable EC directives.
	CSA approved for USA and Canada file-nr. 204767
	Caution! General hazard point. Read the operating instructions.
	General symbol: Input
	General symbol: Output
	General symbol: Power supply
CAT III	Measurement category CAT III for current and voltage inputs

Fig. 5. Declaration to type label.

6. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring input. It is possible during the operation to disconnect the output line and to connect a check instrument, e.g. for a functional test.

No maintenance is required.

7. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 6.

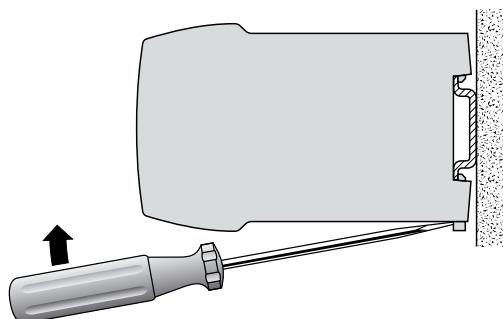


Fig. 6

8. Dimensional drawing

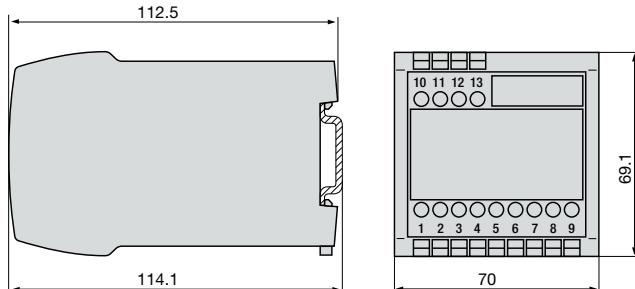


Fig. 7. Housing P13/70 clipped onto a top hat rail (35×15 mm or 35×7.5 mm, acc. to EN 50 022).

9. Application notes

Current connection in phase:	L1	L2	L3	L1	L2	L3
Voltage connection between:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L1 & L3	L2 & L1	L3 & L2
Vector diagrams						

Current connection in phase:	L3	L1	L2	L
Voltage connection between:	L1 & L2	L2 & L3	L3 & L1	L & N
Vector diagrams				

10. Instruments admissions

With maritime execution
(formerly GL, Germanischer Lloyd)
GL Type approval certificate:
12 261-98 HH



CSA approved for USA and Canada
file-nr. 204767

FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

